

SERVO-DRIVE uno



 
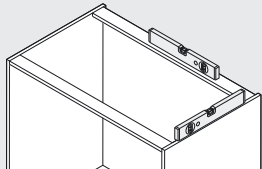
pour systèmes de tri de déchets posées et suspendues

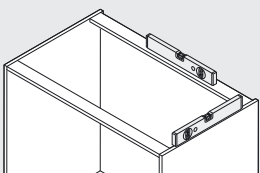
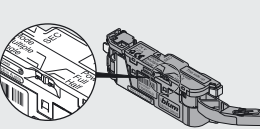
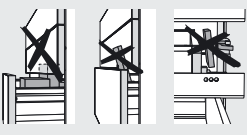


Élimination des dysfonctionnements



Nous recommandons de respecter la procédure suivante pour la recherche d'erreur :

	Dysfonctionnement	Cause possible	Solution	
1	Le coulissant ne s'ouvre pas.	La coulisse corps de meuble est mal positionnée.	➤ Rectifier la position de montage de la coulisse corps de meuble.	
		Le dos de coulissant est déformé.	➤ Remettre le dos de coulissant en position droite.	
		Le coulissant est bloqué par un objet.	➤ Retirer l'objet.	
1.1	Le coulissant ne s'ouvre pas. Le chemin d'amortissement de 2 mm n'existe pas.	Pas de butée Blum installée.	➤ Hauteur de face inférieure à 300 mm : Mettre en place 1 butées Blum par côté. ➤ Hauteur de face supérieure à 300 mm : Mettre en place 2 butées Blum par côté.	
		Les butées standard sont encore présentes dans la face.	➤ Enlever les butées standard de la face. ➤ Monter les butées de distance Blum jointes dans le corps de meuble.	
1.2	L'indicateur de fonctionnement de l'unité motrice n'est pas allumé.	L'unité motrice n'est pas correctement connectée.	➤ Reconnecter l'unité motrice et actionner le bras d'éjection.	
		L'unité motrice est défectueuse.	➤ Reconnecter l'unité motrice et actionner le bras d'éjection. ➤ Échanger l'unité motrice et actionner le bras d'éjection.	
1.3	L'indicateur de fonctionnement sur l'alimentation Blum n'est pas allumé.	La prise de courant avec interrupteur est déconnectée.	➤ Vérifier si la prise de courant est bien connectée.	
		L'alimentation Blum n'est pas connectée à la prise de courant.	➤ Vérifier que le câble d'alimentation est connecté avec la prise.	
2	À l'ouverture, le coulissant heurte la butée.	Le corps de meuble n'est pas horizontal.	➤ Rectifier la position du corps de meuble.	

Dysfonctionnement	Cause possible	Solution	
3 Le coulissant ne s'ouvre pas suffisamment.	Le corps de meuble n'est pas horizontal.	➤ Rectifier la position du corps de meuble.	
	Moteur : le sélecteur de puissance est mal réglé.	➤ Placer le sélecteur de puissance sur "Full".	
	Difficultés de fonctionnement du système coulissant.	➤ Nettoyer les coulisses de corps de meuble. ➤ Échanger les coulisses de corps de meuble.	
	L'unité motrice est défectueuse.	➤ Reconnecter l'unité motrice et actionner le bras d'éjection. ➤ Échanger l'unité motrice et actionner le bras d'éjection.	
4 Le coulissant s'ouvre automatiquement après avoir été fermé.	Le profil support, ou l'équerre, est mal positionné.	➤ Rectifier la position de montage du profil support ou de l'équerre.	
	L'unité motrice est défectueuse.	➤ Échanger l'unité motrice et actionner le bras d'éjection.	
	La coulisse de corps de meuble est défectueuse.	➤ Échanger la coulisse de corps de meuble.	
5 Le coulissant ne s'ouvre pas complètement.	Le coulissant est bloqué par un objet.	➤ Retirer l'objet.	
	Le profil support, ou l'équerre, est mal positionné.	➤ Rectifier la position de montage du profil support ou de l'équerre.	
	L'unité motrice est mal positionné.	➤ Rectifier la position de l'unité motrice.	

Julius Blum GmbH
Fabr. de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Fax : +43 5578 705-44
E-Mail : info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-FR 05.13