

SERVO-DRIVE uno

para soluções de sistemas de lixo fixos e suspensos




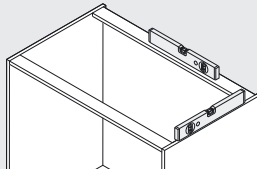


Reparo de falhas



SERVO-DRIVE uno:  <http://servodrive.blum.com/uno>

Recomendamos respeitar a sequência proposta na busca de falhas.

Interferência	Possível causa	Reparo
<p>1 A extensão não abre.</p>	<p>A guia do gabinete não está posicionada corretamente.</p> <hr/> <p>A parede traseira da extensão está arqueada.</p> <hr/> <p>A extensão está bloqueada por um objeto.</p>	<p>➤ Corrigir a posição de instalação da guia.</p> <hr/> <p>➤ Endireitar a parede.</p> <hr/> <p>➤ Remover o objeto.</p> 
<p>1.1 A extensão não abre. Não há um curso do amortecedor de 2 mm.</p> 	<p>Nenhum amortecedor distanciador Blum está montado.</p> <hr/> <p>Amortecedores Standard ainda estão na frente.</p>	<p>➤ Altura frontal menor do que 300 mm: montar 1 amortecedor distanciador Blum por lado.</p> <p>➤ Altura frontal maior do que 300 mm: montar 2 amortecedores distanciadores Blum por lado.</p> <hr/> <p>➤ Retirar amortecedores Standard da frente.</p> <p>➤ Montar no gabinete amortecedores distanciadores Blum.</p> 
<p>1.2 A indicação de operação do mecanismo de acionamento não acende.</p>	<p>Os contatos do mecanismo de acionamento não estão corretos.</p> <hr/> <p>O mecanismo de acionamento apresenta defeito.</p>	<p>➤ Refaça os contatos e ative a alavanca ejetora.</p> <hr/> <p>➤ Refaça os contatos e ative a alavanca ejetora.</p> <p>➤ Substitua o mecanismo de acionamento e ative a alavanca ejetora.</p>
<p>1.3 A indicação de operação na fonte de alimentação Blum não acende.</p>	<p>A tomada comutável está desligada.</p> <hr/> <p>A fonte Blum não está conectada à tomada.</p>	<p>➤ Verifique se a tomada está ligada.</p> <hr/> <p>➤ Verifique se o cabo de alimentação está conectado.</p>
<p>2 Na hora da abertura, a extensão corre no recobrimento.</p>	<p>O gabinete não está alinhado horizontalmente.</p>	<p>➤ Alinhar o gabinete.</p> 

Interferência	Possível causa	Reparo	
3 A extensão não abre o suficiente.	O gabinete não está alinhado horizontalmente.	➤ Alinhar o gabinete.	
	Mecanismo de acionamento: o seletor "Power" não está ajustado corretamente.	➤ Posicionar seletor "Power" em "Full".	
	O sistema de correções desliza com dificuldade.	➤ Limpar guia do gabinete. ➤ Substituir guia do gabinete.	
	O mecanismo de acionamento apresenta defeito.	➤ Refaça os contatos e ative a alavanca ejetora. ➤ Substitua o mecanismo de acionamento e ative a alavanca ejetora.	
4 A extensão reabre automaticamente na hora do fechamento.	O perfil ou cantoneira não estão posicionados corretamente.	➤ Corrigir posição do perfil ou cantoneira.	
	O mecanismo de acionamento apresenta defeito.	➤ Substitua o mecanismo de acionamento e ative a alavanca ejetora.	
	A guia do gabinete apresenta defeito.	➤ Substituir guia do gabinete.	
5 A extensão não fecha completamente.	A extensão está bloqueada por um objeto.	➤ Remover o objeto.	
	O perfil ou cantoneira não estão posicionados corretamente.	➤ Corrigir posição do perfil ou cantoneira.	
	O mecanismo de acionamento não está posicionado corretamente.	➤ Corrigir a posição do mecanismo de acionamento.	

Julius Blum GmbH
Fábrica de Ferragens
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-PT 05.13